

# **DOKUMENTATION ISG-kernel**

# Funktionsbeschreibung Einfügen von STOP-Marken

Kurzbezeichnung: FCT-C41

© Copyright ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH STEP, Gropiusplatz 10 D-70563 Stuttgart Alle Rechte vorbehalten www.isg-stuttgart.de support@isg-stuttgart.de

## Vorwort

#### **Rechtliche Hinweise**

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte und der Funktionsumfang werden jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

#### Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen, der zugehörigen Dokumentation und der Aufgabenstellung vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme ist die Beachtung der Dokumentation, der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zum betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### Weiterführende Informationen

Unter den Links (DE)

https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads

bzw. (EN)

https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads

finden Sie neben der aktuellen Dokumentation weiterführende Informationen zu Meldungen aus dem NC-Kern, Onlinehilfen, SPS-Bibliotheken, Tools usw.

#### Haftungsausschluss

Änderungen der Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig.

#### Marken und Patente

Der Name ISG<sup>®</sup>, ISG kernel<sup>®</sup>, ISG virtuos<sup>®</sup>, ISG dirigent<sup>®</sup> und entsprechende Logos sind eingetragene und lizenzierte Marken der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltene Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

#### Copyright

© ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH, Stuttgart, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## Allgemeine- und Sicherheitshinweise

### Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

#### Symbole im Erklärtext

Gibt eine Aktion an.

⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.



## **⚠ GEFAHR**

## Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



## 

### Schädigung von Personen und Maschinen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!



## Achtung

## Einschränkung oder Fehler

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



## Hinweis

## Tipps und weitere Hinweise

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.



## Beispiel

## Allgemeines Beispiel

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.



## Programmierbeispiel

## NC-Programmierbeispiel

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



## Versionshinweis

## Spezifischer Versionshinweis

Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

## Inhaltsverzeichnis

	Vo	orwort	2
	Α	Ilgemeine- und Sicherheitshinweise	3
1	Ü	bersicht	6
2	B	eschreibung	7
	2.1	Eigenschaften	8
		2.1.1 Modus DISTANCE	9
		2.1.2 Modus POSITION	11
		2.1.3 Kombination der Funktionalitäten "Einfügen von Bewegungsstopps" und Echtzeitschleifen	16
	2.2	Anwendungsfälle	18
		2.2.1 Anwendungsfall Modus POSITION	18
		2.2.2 Anwendungsfall Modus DISTANCE	19
	2.3	Kombination der Funktionalitäten "Einfügen von Bewegungsstopps" und Echtzeitschleifen	19
3	SI	PS-Schnittstelle	22
	3.1	Control Unit – Einfügen von Stoppmarken (Insert Command)	22
	3.2	Nutzdaten	23
4	Р	rogrammierung	25
5	Pa	arameter	27
6	Δ	nhang	30
Ŭ	6.1	Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation	30
	61	tichwortvorzeichnis	21
	31		JI

## Abbildungsverzeichnis

Stoppmarken-Kommando im Stillstand	10
Stoppmarken-Kommando bei Bewegung	10
Stoppmarken-Kommando im Stillstand:	12
Stoppmarken-Kommando im Stillstand mit mehrfachem Erreichen der Achsposition	13
Stoppmarken-Kommando mit relativer Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse	13
Stoppmarken-Kommando mit absoluter Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse	14
Stoppmarken-Kommando mit relativer wiederholender Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse	15
Absolut kommandierter Stopp	16
Relativ kommandierter Stopp	16
Vorzeitiger Austritt aus Echtzeitschleife	17
Anwendungsfall – Modus POSITION	18
Anwendungsfall – Modus DISTANCE	19
Absolut kommandierter Stopp	20
Relativ kommandierter Stopp	20
Vorzeitiger Austritt aus Echtzeitschleife	21
	Stoppmarken-Kommando im Stillstand

## 1 Übersicht

### Aufgabe

Die Funktionalität "Einfügen von Bewegungsstopps während der Bearbeitung" ermöglicht das Einfügen von CNC-Stoppmarken in die zukünftige Bearbeitung eines NC-Programms während dessen Bearbeitung.

### Wirksamkeit / Einsatzmöglichkeiten

- Die Funktionalität lässt sich bei Prozessen, bei denen vor dem Programmstart eine Stoppstelle noch nicht bekannt ist, einsetzen.
- Ein weiterer Anwendungsfall sind wechselnde Stoppstellen innerhalb einer Programmbearbeitung.



## Versionshinweis

## Die Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3105.01

### Parametrierung

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss P-STUP-00033 [▶ 27] parametriert sein.

### Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.

## 2 Beschreibung

Durch die Funktionalität "Einfügen von Bewegungsstopps während der Bearbeitung" lassen sich CNC-Stoppmarken während eines Programms in die zukünftige Bearbeitung des Programms einfügen. Das kann zum Beispiel für prozessgesteuerte nebenläufige Bearbeitungen verwendet werden, bei denen vor Programmstart die Positionen für diese Bearbeitungen noch nicht bekannt sind.

Das Einfügen der Stoppmarken erfolgt üblicherweise über die SPS mit der Control Unit – Einfügen von Stoppmarken (Insert Command) [▶ 22]. Alternativ können die Stoppmarken auch über das NC-Programm eingefügt werden, siehe Programmierung [▶ 25].

Die STOP-Stelle wird abhängig vom verwendeten Modus festgelegt. Folgende Modis stehen zur Verfügung:

- Modus = POSITION STOP-Stelle abhängig von einer Achsposition
- Modus = DISTANCE STOP abhängig vom Abstand ab dem Programmstart (Control Unit "dist\_prog\_start" [▶ 27])

STOP = f(Achsposition | dist\_prog\_start)

Die Stoppmarken sind durch wahlfreie M-Funktionen repräsentiert. Die Fortsetzung des Programms findet nach der Quittierung der M-Funktion in der SPS statt.

## 2.1 Eigenschaften

## Allgemeine Eigenschaften:

- Der Anwender kann während der Bewegung oder im Stillstand eine neue Stoppmarke in das laufende Programm einbringen.
- Die Programmposition des STOPs kann abhängig vom verwendeten Modus vorgegeben werden.
- Ein STOP wird durch einen programmierten/wahlweisen Halt (M00/M01) oder eine vom Anwender definierte, beliebige zu quittierende M-Funktion repräsentiert.
- Ein M00/M01 überführt den Kanal in den Stoppzustand, welcher durch "Bewegung fortsetzen" verlassen wird. Bei einer vom Anwender definierten, beliebigen M-Funktion geht der Kanal nicht in den Stoppzustand, sondern es wird auf die Standardquittierung der SPS gewartet.
- Wird der neue STOP während der Bewegung vorgegeben, so wird kurz angehalten, der STOP eingebracht und dann bis zum neu gesetzten STOP weitergefahren. Wird der neue STOP im Stillstand kommandiert, so wird der neue STOP sofort gesetzt.
- Ein STOP kann auch bereits vor Programmstart kommandiert werden. Ein STOP der nach dem Programmende liegt, wird auf das Programmende gesetzt.
- Programmübergreifende STOPs sind nicht möglich.
- STOPs können mit absoluter oder relativer Positionsvorgabe festgelegt werden. Bei relativer Vorgabe von STOPs können diese einmalig oder automatisch wiederholend kommandiert werden.
- Solange der STOP nicht erreicht ist, kann ein bereits vorgegebener STOP durch den Wert 0 bei relativer Maßangabe wieder gelöscht werden. Bei der Vorgabe eines neuen STOPs wird der aktuelle STOP verworfen und der neue STOP gesetzt.
- Das Erreichen eines durch die SPS eingebrachten STOPs wird zusätzlich mit einer speziellen Stoppbedingung (stop\_condition\_r) signalisiert. Diese können wie folgt gelesen werden:
  - über das HLI [▶ 27]
  - über das entsprechende CNC-Objekt [> 29]
- Die Funktionalität kann auch in Rückwärtsrichtung eingesetzt werden.

## 2.1.1 Modus DISTANCE

- Im Modus DISTANCE wird die Stelle des STOPs über Control Unit "dist\_prog\_start" [▶ 27] vorgegeben.
- Die "dist\_prog\_start" ist der absolut zurückgelegte Bahnfahrweg ab Programmstart und ist monoton steigend. Das bedeutet, dass jede Programmposition eindeutig identifiziert werden kann.
- Der Wert "dist\_prog\_start" kann mit dem NC-Befehl #DISTANCE PROG START CLEAR zurückgesetzt werden.
- Rückgabewerte von der CNC an die SPS (Anzeigedaten) sind die Achspositionen der ersten drei Achsen sowie die "dist\_prog\_start" bei dem nächsten/aktuellen STOP
- Beim Vorwärts-/Rückwärts Umdrehen werden gesetzte absolute oder einmalige relative STOP verworfen. Relative wiederholende STOP bleiben erhalten.

Folgende Tabelle stellt die Kombinatorik von dem Parameter dist\_or\_pos und dem Parameter rel\_abs\_mode und das daraus folgende Verhalten der CNC für den Modus DISTANCE (`axis\_nr `= 0) dar:

Maßangabe (rel_abs_mode)	Distanz (dist_or_pos)	CNC-Verhalten
relativ wiederholend (0)	=0	ein evtl. gesetzter und noch nicht er- reichter STOP wird gelöscht
	<0	sofortiger einmaliger STOP an aktu- eller Distanz
	>0	(evtl. Unterbrechen) neuer STOP relative zur aktuellen Distanz, auto- matische neue relative STOPs nach Fortsetzen des vorhergehendes STOPs
absolut (1)	=< aktuelle Distanz	sofortiger STOP an aktueller Di- stanz
	> aktuelle Distanz	STOP an kommandierter Distanz
relativ einmalig (2)	=< 0	sofortiger STOP an aktueller Di- stanz
	> 0	(evtl. Unterbrechen) und Einfügen eines STOPs relativ zur aktuellen Distanz

### Beispiele







#### Abb. 2: Stoppmarken-Kommando bei Bewegung

## 2.1.2 Modus POSITION

- Im Modus POSITION kann eine beliebige Achsposition vorgegeben werden. Beim erstmaligen Erreichen dieser Achsposition wird angehalten. D.h. wird die gleiche Achsposition nochmals durchfahren, so wird nicht nochmals angehalten.
- Modulo Achsen werden wie folgt behandelt.
  - Absolute Position: Die vorgegebene Achsposition wird in den Modulobereich verschoben.
     Es kann dadurch maximal eine Umdrehung gefahren werden.
  - Relative Position: Die kommandierte Achsposition beschreibt den zu fahrenden Weg bis zur nächsten Stoppstelle. Somit können mehr als einer Umdrehung bis zum nächsten STOP gefahren werden
- Rückgabewerte von der CNC an die SPS (Anzeigedaten) sind die Achsposition der kommandierten Achse sowie die "dist\_prog\_start" bei dem nächsten/aktuellen STOP.
- Beim Vorwärts-/Rückwärts Umdrehen über ein SPS Kommando (backward\_motion Control Unit) wird ein gesetzter STOP verworfen. D.h. ein STOP in Rückwärtsrichtung muss erst nach Umdrehen kommandiert werden.

Folgende Tabelle stellt die Kombinatorik von dem Parameter dist\_or\_pos und dem Parameter rel\_abs\_mode und das daraus folgende Verhalten der CNC für den Modus POSITION (`axis\_nr `> 0) dar:

Maßangabe (rel_abs_mode)	Distanz (dist_or_pos)	CNC-Verhalten
relativ wiederholend (0)	= 0	ein evtl. gesetzter und noch nicht er- reichter STOP wird gelöscht
	<> 0	STOP relativ zur aktuellen Achspo- sition (bzw. Unterbrechungsstelle), automatische neue relative STOPs beim Erreichen des STOPs
absolut (1)	= aktuelle Achsposition	STOP an aktueller Achsposition
	<> aktuelle Achsposition	STOP beim nächsten Erreichen der Achsposition
relativ einmalig (2)	= 0	STOP an aktueller Achsposition (bzw. Unterbrechungsstelle)
	<> 0	einmaliger STOP relativ zur aktuel- len Achsposition (bzw. Unterbre- chungsstelle)

## Beispiele



Abb. 3: Stoppmarken-Kommando im Stillstand:



### Abb. 4: Stoppmarken-Kommando im Stillstand mit mehrfachem Erreichen der Achsposition



#### Abb. 5: Stoppmarken-Kommando mit relativer Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse



Abb. 6: Stoppmarken-Kommando mit absoluter Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse



Abb. 7: Stoppmarken-Kommando mit relativer wiederholender Positionsvorgabe bei einer Modulo Achse

## 2.1.3 Kombination der Funktionalitäten "Einfügen von Bewegungsstopps" und Echtzeitschleifen

Bei der Kombination der Funktionalität "Einfügen von Bewegungsstopps während der Bearbeitung" mit Modus "Distanz" und der Funktionalität Echtzeitschleifen bei Verwendung der Option "MODULO" gibt es folgende Besonderheiten zu beachten:

- Ein absolut kommandierter Stopp ist nur innerhalb der aktuellen Schleife oder nach dem Austritt aus der Schleife möglich.
- Ein relativ einmalig gesetzter Stopp in einer zukünftigen Schleife, der durch einen vorzeitigen Austritt nicht mehr erreicht wird, wird verworfen.

## Absolut kommandierter Stopp



Abb. 8: Absolut kommandierter Stopp

## Relativ einmalig/ wiederholender kommandierter Stopp



Abb. 9: Relativ kommandierter Stopp

## Unterscheidung bei vorzeitigem Austritt aus Echtzeitschleife



Abb. 10: Vorzeitiger Austritt aus Echtzeitschleife

## 2.2 Anwendungsfälle

## 2.2.1 Anwendungsfall Modus POSITION

Der Einsatz der Funktionalität "Einfügen von Stoppmarken" im Modus POSITION kann im Bereich der Bearbeitung mit endlos nachgeschobenem Material mit örtlich versetztem Technologieprozess eingesetzt werden.

Beispielsweise wird in der Rohr- oder Drahtbearbeitung die Werkstücklänge durch das Abschneiden am Anfang und Ende des NC-Programms definiert. Wird zusätzlich ein Technologieprozess, z. B. Isolierung des Rohrs mit einem Laser, verwendet, so findet dieser Isoliervorgang an einer örtlich versetzten Stelle statt.

Bei dem Prozess der Laserisolierung muss die CNC im Stillstand sein, was mit einem STOP durch die Funktionalität "Einfügen von Stoppmarken" realisiert werden kann.

Durch die örtliche Verschiebung der Laserbearbeitung vom eigentlichen Programmierpunkt kann eine Laserbearbeitung im nachfolgenden Programm einen STOP im aktuellen Programm erfordern. Dieser Zusammenhang ist im folgenden Bild dargestellt. Die dargestellte Positionsachse soll die Position der Rohrvorschubachse über die Programme darstellen. Die zurückgelegte Position entspricht dann am Ende der Länge des produzierten Rohres.





## Abb. 11: Anwendungsfall – Modus POSITION

Falls die Programmreihenfolge nicht im Vorfeld festgelegt ist, ist die STOP-Stelle im Programm erst während dem Programmlauf bekannt. Somit kann der STOP nicht durch NC-Programmierung realisiert werden.

Durch Funktionalität "Einfügen von Stoppmarken" lässt sich online während der Programmbearbeitung ein STOP einfügen sobald das nächste Programm bekannt ist.

## 2.2.2 Anwendungsfall Modus DISTANCE

Bei mehrkanaligen Bearbeitungen, bei denen die resultierende Geometrie durch die Überlagerung der einzelnen Kanäle entsteht, kann es notwendig sein, einen Kanal zu stoppen, während der/die anderen Kanäle weiterhin bearbeiten.

Ein konkretes Beispiel ist eine Bearbeitung mit zwei Kanälen, die jeweils in senkrecht aufeinanderstehenden Ebenen bearbeiten.

In nachfolgender Abbildung ist die Bewegung des ersten Kanals zu sehen, die durch eine Orbitierbewegung um die Z-Achse vom zweiten Kanal überlagert wird.



#### Abb. 12: Anwendungsfall – Modus DISTANCE

Prozessgesteuert wird die gleiche Geometrie mehrfach mit unterschiedlichen Prozesseinstellung abgefahren. Jede Prozesseinstellung erfordert STOPs im ersten Kanal (im Bild Discs), während der zweite Kanal weiter orbitiert bis eine ausreichende Güte erreicht ist.

Die Funktionalität "Einfügen von Stoppmarken" bietet die Möglichkeit, bei jeder Prozesseinstellung, bei der das Programm gestartet wird, zu Beginn die Discs für die aktuelle Prozesseinstellung zu setzen. Durch die 2-D Bewegung des Kanals lassen sich im Programm mit dem zurückgelegten Bahnfahrweg äquidistante Discs einfügen.

## 2.3 Kombination der Funktionalitäten "Einfügen von Bewegungsstopps" und Echtzeitschleifen

Bei der Kombination der Funktionalität "Einfügen von Bewegungsstopps während der Bearbeitung" mit Modus "Distanz" und der Funktionalität Echtzeitschleifen bei Verwendung der Option "MODULO" gibt es folgende Besonderheiten zu beachten:

- Ein absolut kommandierter Stopp ist nur innerhalb der aktuellen Schleife oder nach dem Austritt aus der Schleife möglich.
- Ein relativ einmalig gesetzter Stopp in einer zukünftigen Schleife, der durch einen vorzeitigen Austritt nicht mehr erreicht wird, wird verworfen.

## Absolut kommandierter Stopp



Abb. 13: Absolut kommandierter Stopp

## Relativ einmalig/ wiederholender kommandierter Stopp



Abb. 14: Relativ kommandierter Stopp

## Unterscheidung bei vorzeitigem Austritt aus Echtzeitschleife



Abb. 15: Vorzeitiger Austritt aus Echtzeitschleife

## 3 SPS-Schnittstelle

## 3.1 Control Unit – Einfügen von Stoppmarken (Insert Command)

Einfügen von Stoppmarken			
Beschreibung	Die SPS kann durch diese Control Unit während der Laufzeit Stoppstellen im zukünftigen NC- Programm setzen. Dafür muss die Control Unit durch enable_w = TRUE aktiviert werden.		
	Durch Setzen von <b>command_semaphor_rw</b> auf TRUE signalisiert die SPS eine neue Bele- gung von command_w.		
	Die CNC setzt die command_semaphor_rw auf FALSE, nachdem die command_w Daten ge- lesen wurden.		
Datentyp	MC_CONTROL_INSERT_CMD_UNIT		
ST-Pfad	gpCh[ <i>channel_idx</i> ]^. bahn_mc_control. <b>insert_cmd</b>		
Kommandierte Da	ten		
ST-Element	.command_w		
Datentyp	HLI_INSERT_CMD_COMMAND [ > 23]		
Zugriff	SPS schreibt command_w		
Rückgabewerte	Rückgabewerte		
ST-Element	.state_r		
Datentyp	HLI_INSERT_CMD_STATE [ 24]		
Zugriff	SPS liest		
Aktivierung			
ST-Element .enable_w			
Datentyp	BOOL		
Zugriff	SPS schreibt		
Wertebereich	[TRUE/FALSE] ; TRUE: CU in SPS aktiviert		
Flusskontrolle kommandierter Wert			
ST-Element	.semaphor_rw		
Datentyp	BOOL		
Wertebereich	[TRUE, FALSE]		
Besonderheiten	Verbrauchsdatum		
Zugriff	TRUE : SPS triggert bei neuer Anforderung		
	FALSE : CNC hat neue Anforderung gelesen		

## 3.2 Nutzdaten

Kommandierte Daten – Insert Command			
Beschreibung	Steuerdaten für eingefügten STOP-Befehl		
ST-Pfad	gpCh[ <i>channel_idx</i> ]^.bahn_mc_control.insert_cmd. <b>comand_w</b>		
ST-Name	HLI_INSERT_CMD_COMMAND		
ST-Element	.dist_or_pos		
Datentyp	LREAL		
Beschreibung/ Besonderheiten	Relative / absolute Distanz oder Achsposition an der der Stopp eingefügt werden soll. [0.1 μm] Standardeinstellung ist der Modus DISTANCE, Modus POSITION ist bei einer Angabe von ".axis_nr" > 0 aktiv.		
ST Element	rol aba mada		
Detentur			
Datentyp			
Beschreibung/ Besonderheiten	Wert = 0 für relative Distanz mit automatischem Einfügen eines neuen Stopps beim Erreichen des aktuellen Stopps		
	Wert = 1 für einmaliges Einfügen an der absoluten Distanz		
	Wert = 2 für einmaliges Einfügen an der relativen Distanz		
ST-Element	.axis_nr		
Datentyp	UINT		
Beschreibung/	Wert = 0 für Modus DISTANCE		
Besonderheiten	Wert > 0 für Modus POSITION: Stopp wird an der kommandierten Achsposition der Achse mit der logischen Achsnummer= ".axis_nr" eingefügt.		
ST-Element	.m_function_nr		
Datentyp	UINT		
Beschreibung/	Nummer der eingefügten M-Funktion		
Desonderneiten	• Wert = 0 für M00 programmierter Stopp		
	<ul> <li>Wert = 1 für Mo1 waniweiser Stopp (aktiviert/deaktiviert mit m01_stop_enable CU)</li> <li>Wert &gt; 1 für M<m function="" nr=""> mit MVS_SVS Synchronisierung</m></li> </ul>		
ST-Element	add pr		
Datentyp			
Papahraihura/	Optionalar Zupatzwart dar M. Euryktian, diapar wird als pagative adar pasitive Constrait and		
Besonderheiten	geben.		

Statusdaten – Insert Command		
Beschreibung	Statusdaten der Control Unit des Insert Command	
ST-Pfad	gpCh[ <i>channel_idx</i> ]^.bahn_mc_control.insert_cmd <b>.state_r</b>	
ST-Name	HLI_INSERT_CMD_STATE	
ST-Element	.distance_of_next_stop	
Datentyp	LREAL	
Beschreibung	Absolute Distanz (dist_prog_start) der Vorschubachsen (#FGROUP) am nächsten Stopp [0.1 μm]	
	Wert >= 0 : Stopp gefunden, Achspositionen korrekt	
	Wert = -1 : Stopp noch nicht gefunden im NC-Programm	
ST-Element	.position_at_next_stop[ <i>idx</i> ]	
Datentyp	ARRAY[0HLI_CS_AXIS_MAXIDX] OF DINT	
Beschreibung	Веі	
	<ul> <li>command_w.axis_nr = 0 werden die Achspositionen X, Y, Z am n</li></ul>	
	<ul> <li>command_w.axis_nr &gt; 0; .position_at_next_stop[0] enthält die Achsposition der komman- dierten Achse am nächsten Stopp position_at_next_stop[1]=0 und position_at_next_stop[2]=0</li> </ul>	
ST-Element	.state	
Datentyp	DINT	
Beschreibung	Status des aktuellen command_w.	
	• Wert =0: kein Stopp kommandiert	
	Wert=1: Stopp kommandiert, aber noch nicht erreicht	

## 4 Programmierung

Mit dem NC-Befehl #INSERT CMD können Stoppmarken über das NC-Programm vorgegeben werden.

Über den Parameter "AXNR" wird der Modus festgelegt.

- AXNR = 0 Modus DISTANCE (Standardwert)
- AXNR !=0 Modus POSITION

Syntax	:
--------	---

#### #INSERT CMD [ON | OFF] [AXNR=.. MNR=.. ADDR=.. DIST=.. [ABS | REL | REL\_ONCE] ]

ON	Einfügen von Stoppmarken wird aktiviert
OFF	Einfügen von Stoppmarken wird deaktiviert. Dies führt zu einem Stopp an der Pro- grammstelle.
AXNR=	Logische Achsnummer
	Stopp wird an der kommandierten Achsposition der Achse mit dieser logischen Achs- nummer eingefügt.
	Hinweis: Über die Angabe der logischen Achsnummer wird der Modus festgelegt.
	AXNR = 0 – Modus DISTANCE wird verwendet
	AXNR !=0 – Modus POSITION wird verwendet
	Standardwert = 0
MNR=	Nummer der eingefügten M-Funktion
	<ul> <li>Wert = 0 f ür M00 programmierter Stopp (Standard)</li> </ul>
	<ul> <li>Wert = 1 f ür M01 wahlweiser Stopp (aktiviert/deaktiviert mit m01_stop_enable CU)</li> </ul>
	<ul> <li>Wert &gt; 1 f ür M<m_function_nr> mit MVS_SVS Synchronisierung</m_function_nr></li> </ul>
ADDR=	Optionaler Zusatzwert der M-Funktion, dieser wird als negative oder positive Ganzzahl programmiert.
DIST=	Relative / absolute Distanz oder Achsposition in [0.1µm] an der der Stopp eingefügt wer- den soll.
	Abhängig vom verwendeten Modus.
ABS	Einmaliges Einfügen an der absoluten Distanz
REL	Relative Distanz mit automatischem Einfügen eines neuen Stopps beim Erreichen des aktuellen Stopps.
REL_ONCE	Einmaliges Einfügen an der relativen Distanz.



## Hinweis

**Die Distanzangabe ABS/REL bzw. REL\_ONCE schließen sich gegenseitig aus.** Bei gleichzeitiger Programmierung innerhalb einer #INSERT CMD-Anweisung wird der Fehler mit ID 22130 ausgegeben.

Die Standardbelegung des NC-Befehls ist: #INSERT CMD [MNR=0 DIST=0 REL AX=0]

Bei einer Angabe der M-Funktion < 2 muss nach dem Erreichen des STOPs die Fortsetzung der Bearbeitung über die Control Unit "Fortsetzen der Bewegung" kommandiert werden.

Bei einer Angabe der M-Funktion >= 2 genügt die Standard-Quittierung der M-Funktion.

Das Erreichen eines eingefügten Stopps wird durch das Bit in den Haltebedingungen [▶ 28] auf dem HLI angezeigt.

Die Kombination der Parameter DIST=0 und REL=1 löscht unabhängig von den Parametern MNR und AXNR den zuvor gesetzten STOP,

Die aktuelle Distanz kann mit #DISTANCE PROG START CLEAR zurückgesetzt werden.

## 5 Parameter

## Hochlaufparameter

P-STUP-00033	Speichergröße für das Rückwärtsfahren
Beschreibung	Dieser Parameter legt die Speichergröße in Byte für das Rückwärtsfahren auf der Bahn fest. Die NC prüft beim Hochlauf, ob die notwendige Minimalgröße eingehalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird eine Warnung erzeugt und die Speichergröße auf den erforderlichen Mindestwert gesetzt. Wird die Speichergröße auf 0 gesetzt, so steht die Funktionalität 'Vor- wärts-/ Rückwärtsfahren auf der Bahn' nicht zur Verfügung. Die maximale Größe wird nur durch die vorhandenen Ressourcen des PC begrenzt.
Parameter	fb_storage_size[i] mit i = 0 11 (Maximale Kanalanzahl: 12, applikationsspezifisch)
Datentyp	UNS32
Datenbereich	0 MAX(UNS32)
Dimension	
Standardwert	0
Anmerkungen	

## Weitere SPS-Parameter

Aktuell zurückgelegter Weg im NC-Programm(PCS)		
Beschreibung	Dient in der SPS zum Lesen des aktuell zurückgelegten Wegs ab Programmstart bzw. ab dem letzten NC-Befehl #DISTANCE PROG START CLEAR. Berechnungsgrundlage ist dabei die aktuelle Position innerhalb des aktuellen NC-Satzes.	
Signalfluss	$CNC \rightarrow PLC$	
ST-Pfad	gpCh[ <i>channel_idx</i> ]^.bahn_state. <b>dist_prog_start</b>	
Datentyp	UDINT (* LREAL)	
Einheit	0,1 μm	
Zugriff	PLC liest	
Besonderheiten	* Ab der CNC-Version V3.1.3104.01 wird das Datum im LREAL Format bereitgestellt.	

Haltebedingung			
Beschreibung	Gibt die Bedingung an, aufgrund derer die aktuelle Bewegung angehalten wurde.		
Signalfluss	$CNC \rightarrow PLC$		
ST-Pfad	gpCh[ <i>channel_idx</i> ]^.bahn_state. <b>stop_conditions_r</b>		
Datentyp	DINT		
Wertebereich	Siehe Wertebereich der Haltebedingung [▶ 28] mit Erläuterungen.		
Zugriff	PLC liest		

## Wertebereich der Haltebedingungen

Konstante in PLC	Wert	Erläuterung
HLI_SC_FEEDHOLD	0x0001	Bahnvorschubstopp
HLI_SC_VFG	0x0002	Achsspezifische Vorschubfreigabe nicht vorhan- den.
HLI_SC_SINGLE_BLOCK	0x0004	Einzelschrittbetrieb aktiv.
HLI_SC_M00_OR_M01	0x0010	M00 (programmierter Halt), M01 (wahlweiser Halt) ist aktiv.
HLI_SC_PLC_ACKNOWLEDGE	0x0020	Stopp erfolgt, weil auf eine Quittierung aus der SPS gewartet wird. Dies kann im Zusammenhang mit der Ausgabe von M- oder H-Technologiefunk- tionen auftreten, ist aber nicht ausschließlich dar- auf beschränkt.
HLI_SC_OVERRIDE_ZERO	0x0040	Override = 0.
HLI_SC_OVERRIDE_RAPID_ZERO	0x0080	Override = 0 bei Eilgangsätzen
HLI_SC_DELAY_TIME	0x0200	Verweilzeit.
HLI_SC_CHANNEL_SYNC	0x0800	Kanalsynchronisation ist aktiv.
HLI_SC_IPO_INPUT_EMPTY	0x1000	Eingangs-FIFO des Interpolators ist leer.
HLI_SC_IPO_INPUT_DISABLED	0x2000	Einlesen von Funktionssätzen (z. B. Bewegungs- sätze, etc.) gesperrt.
HLI_SC_WAIT_FOR_AXES	0x8000	Stopp erfolgt, weil darauf gewartet wird, dass ein beauftragter Achstausch abgeschlossen wird.
HLI_SC_CHANNEL_ERROR	0x00010000	Im Kanal ist ein Fehler aufgetreten.
HLI_SC_WAIT_TECHNO_ACK	0x00020000	Warten auf die Quittierung von M/H/S/T-Techno- logiefunktionen.
HLI_SC_W_C_AFTER_COLLISION	0x00040000	Nach einer detektierten Kollision wird auf das Fortsetzen der Bewegung gewartet.
HLI_SC_SLOPE_SUPPLY_PROBLEM	0x00080000	Satzversorgungsproblem (tritt nur im Zusammen- hang mit HSC-Slope auf).

HLI_SC_BACK_INTERPOLATION	0x00100000	Rückinterpolation nach Nachführbetrieb ist aktiv.
HLI_SC_STOP_REVERSIBLE	0x00200000	Stopp, weil M00 (programmierter Halt) aktiv ist. Allerdings ist es möglich das NC-Programm trotz M00 rückwärts abzuarbeiten (ab V3.1.3039.01 verfügbar).
HLI_SC_BREAKPOINT_STOP	0x00400000	Stopp nach Erreichen der Unterbrechungsstelle (Haltepunkt); ab V3.1.3039.01 verfügbar.
HLI_SC_M0_STOP	0x02000000	Stopp nach Erreichen einer M00-Funktion
HLI_SC_M1_STOP	0x04000000	Stopp nach Erreichen einer M01-Funktion
HLI_SC_INSERT_STOP_AT_DIST	0x08000000	Stopp nach Erreichen einer durch die Control Unit "Einfügen von Stoppmarken" eingefügten M- Funktion.
HLI_SC_DEC_SYN_CHAN_EMPTY	0x10000000	Dekoder wartet auf Synchronisation. NC-Kanal hat keine Aufträge.

## CNC-Objekte

Name	bahn_state.stop_conditions_r				
Beschreibung	Gibt die Bedingung an, aufgrund derer die aktuelle Bewegung angehalten wurde. Der gelese- ne Wert kann der Tabelle [▶ 28] entnommen werden.				
Task	GEO (Port 551)				
Indexgruppe	0x12330 <c<sub>ID&gt;</c<sub>	Indexoffset	0x30		
Datentyp	UNS32	Länge	4		
Attribute	read	Einheit	[-]		
Anmerkungen	Alternativ kann die Haltebedingung auch über das HLI [▶ 27] gelesen werden.				

## 6 Anhang

## Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation

Sie finden Fehler, haben Anregungen oder konstruktive Kritik? Gerne können Sie uns unter documentation@isg-stuttgart.de kontaktieren. Die aktuellste Dokumentation finden Sie in unserer Onlinehilfe (DE/EN):



QR-Code Link: https://www.isg-stuttgart.de/documentation-kernel/ Der o.g. Link ist eine Weiterleitung zu: https://www.isg-stuttgart.de/fileadmin/kernel/kernel-html/index.html



## Hinweis

## Mögliche Änderung von Favoritenlinks im Browser:

Technische Änderungen der Webseitenstruktur betreffend der Ordnerpfade oder ein Wechsel des HTML-Frameworks und damit der Linkstruktur können nie ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen, den o.g. "QR-Code Link" als primären Favoritenlink zu speichern.

## PDFs zum Download:

DE:

https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads EN:

https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads

E-Mail: documentation@isg-stuttgart.de

## Stichwortverzeichnis

В	
Bahn Stopp:Grund	27
E	
Echtzeitstopp Echtzeitstopps command	22 23
F	
Fahrweg aktuell:NC-Programm	27
н	
Halt Bahn:Bedingung	27
I	
Insert Command command	22 23
Ν	
NC-Programm Fahrweg:aktuell	27
P	
P-STUP-00033	27
Fos Fahrweg:NC-Programm:Rest	27
S	
State Insert Command Statusdaten Echtzeitstopps Stopp	24 24
Bahn:Grund	27



© Copyright ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH STEP, Gropiusplatz 10 D-70563 Stuttgart Alle Rechte vorbehalten www.isg-stuttgart.de support@isg-stuttgart.de

